

Übersichtsliste Brückenprüfung HP2022 mit Handlungsempfehlungen BWN

BWN-Auftrags Nr. 21 119 41

SIB BW-Nr.	alte BW-Nr.	Übersichtsbild	Bauwerksbezeichnung (Lage)	oben	unten	Brückenabmessungen ca.			ZN alt	ZN neu	SKZ alt	SKZ neu	max S	max V	max D	empfohlene Maßnahmen			Anmerkungen Prüfer
						Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]								sofort	kurzfristig	mittel- bis langfristig	
ODI001	BW01		Oberdisgisheim - Flst. 226/3 am Radweg Richtung Tübingen	Feldweg (ab Radweg rechts vor ODH)	Bach: Obere Bära	4,0	4,0	1,6	-	2,3	-	2,3	1	2	2	-	• Pfostenfußverankerungen anziehen • Fremdkörper entfernen + Abplatzung reprofiliere	-	-
ODI002	BW10		Oberdisgisheim - Flst. 226/3 Haselsteige	Haselsteige	Bach: Obere Bära	4,5	5,0	1,4	-	2,3	-	2,3	1	1	2	-	-	-	-
ODI003	BW03		Oberdisgisheim - Flst. 3528/1, 3592/7 auf Höhe Gebäude Breitenstraße 8	Zufahrt auf Höhe Geb. 8 Breitenstr.	Bach: Kohlstattbrunnenbach	3,0	7,8	1,0	-	2,7	-	2,7	2	1	3	-	• fehlende Geländerpfostenverankerung ergänzen • Unterspülung Widerlagerwand sanieren	• Schrammboard instandsetzen oder Rück- und Neubau Schrammboard	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen
ODI004	BW04		Oberdisgisheim - Flst. 2540, 3528/1, 3592/9 auf Höhe Gebäude Breitenstraße 22 (Maler Sauter)	Zufahrt auf Höhe Geb. 22 Breitenstr.	Bach: Kohlstattbrunnenbach	3,0	5,0	0,8	-	2,2	-	2,2	1	0	2	-	• fehlende Abdichtung aufbringen • Oberflächenschäden Plattenoberseite sanieren	-	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen
ODI005	BW05		Oberdisgisheim - Flst. 2540, 3528/1, 3592/9 auf Höhe Gebäude Breitenstraße 26	Zufahrt auf Höhe Geb. 26 Breitenstr.	Bach: Kohlstattbrunnenbach	2,4	7,0	1,1	-	3,9	-	3,5	3	3	3	• Sperrung 2,0 m Breite	• Rück- und Neubau	-	-
ODI006	BW06		Oberdisgisheim - Flst. 2540, 3528/1 auf Höhe Gebäude Breitenstraße 30	Zufahrt auf Höhe Geb. 30 Breitenstr.	Bach: Kohlstattbrunnenbach	3,0	5,0	1,0	-	3,9	-	3,3	3	3	3	• Sperrung • Ablastung 3,5 Tonnen	• temporäre Sanierung (max. 1 Jahr nutzbar) • Rück- und Neubau	-	-
ODI007	BW11		Oberdisgisheim - Flst. 2539, 3528/1 in Verlängerung der Straße "Am Brunnen"	Am Brunnen	Bach: Kohlstattbrunnenbach	2,5	5,0	1,1	-	2,8	-	2,5	2	2	2	-	• Schäden Geländerverankerungen beheben • Erneuerung der Abdichtung im Zuge einer Sanierung	-	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen
ODI008	BW07		Oberdisgisheim - Flst. 3592/8, 3528/1, 2601 auf Höhe Gebäude Breitenstraße 36	Zufahrt auf Höhe Geb. 36 Breitenstr.	Bach: Kohlstattbrunnenbach	2,7	9,0	0,8	-	2,4	-	2,4	2	2	2	-	• Auskolkungen WL-Wände sind instandzusetzen • Erneuerung der Abdichtung im Zuge einer Sanierung	• Rück- und Neubau empfohlen	-
ODI009	BW08		Oberdisgisheim - Flst. 3592/8, 3528/1, 2600 auf Höhe Gebäude Breitenstraße 40	Zufahrt auf Höhe Geb. 40 Breitenstr.	Bach: Kohlstattbrunnenbach	3,0	5,2	1,0	-	2,3	-	2,3	2	2	2	-	• Entfernen der Anlandungen	• Fugenmörtel erneuern	-
ODI010	BW09		Oberdisgisheim - "Auf Whylen" Flst. 1912/43 (zu landwirtschaftlichen Grundstück)	Feldweg im Zuge Mührweg	Bach: Obere Bära	8,0	4,0	1,5	-	4,0	-	3,4	3	4	3	• Sperrung	• Anbringen eines Geländers • Nachweis Standsicherheit (längere Spannweite) • Prüfen der tatsächlich eingebauten Bewehrung mit vorhandener Bewehrung	-	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen
ODI011	BW02		Oberdisgisheim - Flst. 2263/3 "An der Bära" (zu Autohaus Schlagenhauf)	An der Bära	Bach: Obere Bära	8,0	6,0	2,0	-	2,3	-	2,3	1	2	2	-	-	-	-

SIB BW-Nr.	alte BW-Nr.	Übersichtsbild	Bauwerksbezeichnung (Lage)	oben	unten	Brückenabmessungen ca.			ZN alt	ZN neu	SKZ alt	SKZ neu	max S	max V	max D	empfohlene Maßnahmen			Anmerkungen Prüfer
						Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]								sofort	kurzfristig	mittel- bis langfristig	
UDI001	BW23		Unterdigisheim - Flst. 1/6, 690, 418/13 beim Radweg Richtung Oberdigisheim (auf Höhe Flst. 418/13)	Feldweg (direkt vor UDH von ODH her kommend)	Bach: Obere Bära	4,0	4,0	1,7	-	2,5	-	2,5	1	2	3	-	• Aufbringen einer Abdichtung im Zuge einer Sanierung • fehlende Schrauben Ankerplatte anbringen	-	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen
UDI002	BW18		Unterdigisheim - Flst. 413/2, 690, 390 Oberdigisheimerstr. bei Tankstelle	Oberdigisheimerstr.	Bach: Obere Bära	6,0	?	1,4	-	2,2	-	2,2	1	2	2	-	• lose Geländerverankerungen sind anzuziehen	-	-
UDI003	BW17		Unterdigisheim - Flst. 413/1, 690, 1/3 Oberdigisheimerstr. Bei Kirche	Zufahrt Kirche	Bach: Obere Bära	6,0	6,0	1,6	-	2,0	-	2,0	0	2	2	-	-	-	-
UDI004	BW22		Unterdigisheim - Flst. 144, 144/1, 144/2 Zufahrt Firma Mutscheller	Zufahrt Fa. Mutscheller	Bach: Obere Bära	4,8	5,4	1,7	-	1,9	-	1,9	1	1	2	-	-	-	-
UDI005	BW12		Unterdigisheim - Zufahrt Firma, Oberdigisheimerstr. 2	Zufahrt Firma	Bach: Obere Bära	-	-	-	-	2,4	-	2,4	1	1	2	-	-	• Schrammboard instandsetzen	-
UDI006	BW20		Unterdigisheim - Flst. 718 Radweg Richtung Nusplingen	Feldweg	Bach: Obere Bära	4,2	4,3	1,4	-	2,3	-	1,9	1	2	3	-	• Prüfung des Überbaus von unten + WL-Wände • Behebung der Mängel am Geländer	-	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen
UDI007	BW21		Unterdigisheim - Flst. 718/1 Radweg Richtung Nusplingen	Feldweg (direkt vor Nusplingen)	Bach: Obere Bära	5,0	4,0	1,4	-	4,0	-	4,0	4	2	4	• Sperrung	• Rück- und Neubau	-	-
UDI008	BW15		Unterdigisheim - Flst. 752, 690 Kläranlage	Zufahrt Kläranlage	Bach: Obere Bära	14,7	6,0	2,0	-	2,3	-	2,3	1	2	2	-	• Behebung der Mängel am Geländer	-	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen
UDI009	BW14		Unterdigisheim - Flst. 144, 144/1, 144/2 Fußweg Mutscheller	Fußgängerweg	Bach: Burtelbach	7,0	3,0	ca. 1,0	-	2,3	-	2,3	1	2	2	-	• Behebung der Mängel am Geländer	-	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen
UDI010-1	BW13		Unterdigisheim - Flst. 144, 144/1, 144/2 Brücke beim Kindergarten	Dorfplatz (Zufahrt Kindergarten)	Bach: Burtelbach	7,0	insg. mit Teilbw. 2: 5,4 m	1,4	-	2,7	-	2,7	1	2	3	-	• Unterspülung WL ist zu sanieren • Behebung der Mängel an Schutzeinrichtung	-	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen
UDI010-2	BW13		Unterdigisheim - Flst. 144, 144/1, 144/2 Brücke beim Kindergarten	Dorfplatz (Zufahrt Kindergarten)	Bach: Burtelbach	7,0	insgesamt mit Teilbw. 1: 5,4 m	1,4	-	2,9	-	2,9	2	2	3	-	• Unterspülung WL ist zu sanieren • Behebung der Mängel an Schutzeinrichtung • fehlende Abdichtung aufbringen	-	Betontechnologische Untersuchung mit Gutachten wird empfohlen

SIB BW-Nr.	alte BW-Nr.	Übersichtsbild	Bauwerksbezeichnung (Lage)	oben	unten	Brückenabmessungen ca.			ZN alt	ZN neu	SKZ alt	SKZ neu	max S	max V	max D	empfohlene Maßnahmen			Anmerkungen Prüfer
						Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]								sofort	kurzfristig	mittel- bis langfristig	
UD1011	BW19		Unterdigisheim - Flst. 390/3, 144, 34 Dorfplatz (Adler)	Brückenstr.	Bach: Burtelbach	4,0	9,1	1,1	-	2,2	-	2,2	1	1	2	-	-	-	-
UD1012	BW16		Unterdigisheim - Flst. 172/1 Brücke Lochbrunnenstraße	Lochbrunnenstr.	Bach: Burtelbach	4,4	7,8	1,7	-	1,9	-	1,9	0	1	2	-	-	-	-