

**Lauenstraße Abschnitt 1 - Meßstetten**  
Zustandsbewertung

Haltung	Straßenname	Tiefe [m]	Haltungslänge [m]	Zustandsklasse (DWA)	Bemerkungen
MW531-9	Lauenstraße	1,9	44,80	1	Baujahr 1963 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, Risse, nicht fachgerechte Stützen, vollflächige Korrosion
MW531-8	Lauenstraße	2,3	41,56	1	Baujahr 1963 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, Risse, nicht fachgerechte einragende Stützen, vollflächige Korrosion
MW531-7	Lauenstraße	2,6	44,57	0	Baujahr 1963 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, Risse, vollflächige Korrosion, mehrere Rohrbrüche mit dringendem Handlungsbedarf:    <b>Nicht mehr von innen sanierbar!!!</b>
MW531-6	Lauenstraße	2,4	37,32	2	Baujahr 1963 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, Risse, nicht fachgerechte Stützen, vollflächige Korrosion
MW531-5	Lauenstraße	2,2	45,41	1	Baujahr 1959 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, Risse, nicht fachgerechte einragende Stützen, Punktuelle Rohrauswechslung hat bereits stattgefunden; falsche Lahe Stützen:
MW531-11	Lauenstraße	2,5	40,00	1	Baujahr 1959 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, Risse, nicht fachgerechte einragende Stützen, vollflächige Korrosion

**Legende (DWA-Zustandsklassifizierungen):**

ZK 0	sehr starker Mangel
ZK 1	starker Mangel
ZK 2	mittlerer Mangel
ZK 3	leichter Mangel
ZK 4	geringfügiger Mangel